








































































Ano do Anúncio	Modelo	Circular e BT	Kit de Reparo	Descrição do Problema	Número do Protocolo da Campanha de Recall (Incluir na OS)
2020	 Civic modelo 1996 a 2000	CR 018/20 CR 024/20 BT 005/20 Vídeo BT 005/20	*Desativação temporária do sistema SRS	Componente afetado: Insuflador do Airbag Motorista Desativação preventiva e temporária para posterior substituição do insuflador do sistema de Airbag do motorista Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima ou abaixo do previsto em projeto.	08084.000366/2020-60
	 Accord modelo 1996 a 1999				
	 CR-V modelo 1997 a 2000				
	 Odyssey modelo 1997				
2019	 Civic modelo 2001 a 2006		04790S5A405	Componente afetado: Insuflador do Airbag Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.001838/2019-10
	 CR-V modelo 2002 a 2006		04790S9A405		
	 Fit modelo 2004 a 2008		04790SAA405		
	 Accord modelo 2003		04790SDA318		
2019	 Accord modelo 2003 a 2007	CR 039/19 CR 003/17 CR 083/15 CR 059/15 BT 015/15	04770SDA406	Componente afetado: Insuflador do Airbag Motorista Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.000836/2019-03
2018	 HR-V modelo 2016 a 18	CR 112/18 CR 118/18 CR 119/18 BT 013/18	*Sangria Sistema de Freio 087989008BR (Fluido de Freio)	Componente afetado: Pistão do Caliper de Freio Traseiro Em razão de falha no processo de eliminação de gases dos pistões do caliper do freio traseiro, podem ocorrer a presença de bolhas de gás no sistema de freio, e como consequência, redução da capacidade de frenagem.	08012.002615/2018-81
2018	 Fit modelo 2014	CR 102/18 CR 003/17 CR 059/15 BT 016/15	04790TJ0405	Componente afetado: Insuflador do Airbag do Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.002310/2018-79
	 City modelo 2014		04790TM0405		
2018	 Fit modelo 2013	CR 005/18 CR 003/17 CR 059/15 BT 016/15	04790TJ0405	Componente afetado: Insuflador do Airbag do Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.000051/2018-41
	 City modelo 2013		04790TM0405		
2017	 Accord modelo 2013 a 16	CR 074/17 BT 008/17	38920T2AA04	Componente afetado: Sensor de Bateria Possibilidade de infiltração de líquidos em seu interior, fato que poderá causar curto circuito, havendo a possibilidade de incêndio.	08012.001639/2017-31

Ano do Anúncio	Modelo	Circular e BT	Kit de Reparo	Descrição do Problema	Número do Protocolo da Campanha de Recall (Incluir na OS)
2017	 Civic modelo 2001 a 02	CR 004/17 CR 003/17 CR 059/15 BT 016/15	04790S5A405	Componente afetado: Insuflador do Airbag do Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.000128/2017-01
	 Fit modelo 2012		04790TJ0405		
	 City modelo 2012		04790TM0405		
	 Accord modelo 2012		04790TA0407		
2016	 Fit modelo 2015	CR 112/16 CR 020/15 BT 002/15	17495T5NM32	Componente afetado: Tanque de Combustível Possibilidade de apresentar vazamento de combustível na proximidade do bocal.	08012.003996/2016-53
2016	 Fit modelo 2009 a 11	CR 047/16 CR 003/17 CR 059/15 BT 016/15	Fit 2009~11: 04790TJ0405	Componente afetado: Insuflador do Airbag do Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.002211/2016-25
	 City modelo 2010 a 11		City 2010~11: 04790TM0405		
	 Civic modelo 2009 a 11		Civic 2009~11: 04790SNB405		
	 CR-V modelo 2009 a 11		CR-V 2009~11: 04790SWA405		
	 Accord modelo 2004 a 11		Accord 2004~07: 04790SDA318 Accord 2008~11: 04790TA0407		
2016	 Fit modelo 2012 a 14	CR 014/16 CR 003/17 CR 083/15 CR 059/15 BT 015/15	Fit 2012: 04770SNB415	Componente afetado: Insuflador do Airbag Motorista Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.000409/2016-74
	 City modelo 2012 a 14		Fit 2013 a 14: 04770TF0405 04770SNB415		
2015	 HR-V modelo 2016	CR 089/15 CR 091/15 CR 092/15 BT 011/15	*verificar a necessidade de troca conforme o BT <i>Se necessário:</i> 9016477A000 9016077A000 90172SAA010 4210077TG00 43022T7JH01	Componente afetado: Parafusos dos cubos das rodas traseira Possibilidade de apresentar ruído na região da roda traseira porém, caso o veículo continue sendo utilizado nessas condições, poderá ocorrer o desprendimento total do conjunto.	08012.004127/2015-65
2015	 Fit modelo 2015	CR 088/15 BT 010/15	* Atualização de Software da CVT	Componente afetado: Atualização da Unidade de Controle Eletrônica (ECU) do gerenciamento da transmissão CVT Possibilidade do eixo da polia motora do sistema de transmissão CVT se romper, ocasionado a perda de aceleração do veículo.	08012.004131/2015-23

Ano do Anúncio	Modelo	Circular e BT	Kit de Reparo	Descrição do Problema	Número do Protocolo da Campanha de Recall (Incluir na OS)
2015	 Fit modelo 2009 a 12	CR 071/15 CR 083/15 CR 003/17 CR 059/15 BT 015/15	04770SNB415	Componente afetado: Insuflador do Airbag Motorista Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.003118/2015-57
	 City modelo 2010 a 12				
	 Civic modelo 2007 a 11				
	 CR-V modelo 2007 a 11				
2015	 Fit modelo 2004 a 09	CR 049/15 BT 016/15 CR 059/15 CR 054/16	Fit 2004~08: 04790SAA405 Fit 2009: 04790TJ0405	Componente afetado: Insuflador do Airbag Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.002099/2015-41
	 Civic modelo 2004 a 09		Civic 2004~06: 04790S5A405 Civic 2007~09: 04790SNB405		
	 CR-V modelo 2004 a 09		CR-V 2004~06: 04790S9A405 CR-V 2007~09: 04790SWA405		
2015	 Fit modelo 2011 a 15	CR 042/15 CR 043/15 BT 005/15 BT 006/15 CR 006/15	Fit&City 2011~12: 06100TJ0M00R Fit&City 2013~14: 06100TJ0M31R Fit 2015: 06100T5NM30R	Componente afetado: Sensor de Nível de Combustível Possibilidade de indicar um volume de combustível maior do que o real no tanque, ficando o condutor suscetível a ocorrência de falta de combustível (pane seca).	08012.001804/2015-93
	 City modelo 2011 a 14		Civic 2011: 06100SNZ000R Civic 2012~15: 06100TR0M00R		
	 Civic modelo 2011 a 15		06100T1LM00R *trocar os dois sensores, veículo possui dois tanques		
	 CR-V modelo 2013 a 14				
2015	 Fit modelo 2015	CR 017/15 CR 020/15 BT 002/15	17495T5NM32	Componente afetado: Tanque de Combustível Possibilidade de apresentar vazamento de combustível na proximidade do bocal.	08012.000463/2015-39
2014	 Accord modelo 2003 a 2007	CR D036/14 1593 CR 059/15 CR 024/15 BT 015/15	04770SDA406	Componente afetado: Insuflador do Airbag Motorista Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.005869/2014-27
2014	 Civic modelo 2003 a 2004	CR D036/14 1593 CR G007/14 1594 BT 016/15 CR 054/16	04790S5A405	Componente afetado: Insuflador do Airbag Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.005869/2014-27
	 CR-V modelo 2003		04790S9A405		
	 Fit modelo 2004	CR D036/14 1593 CR 012/15 BT 016/15 CR 054/16	04790SAA405		

Ano do Anúncio	Modelo	Circular e BT	Kit de Reparo	Descrição do Problema	Número do Protocolo da Campanha de Recall (Incluir na OS)
2014	 Accord modelo 2003	CR D023/14 1557 CR G005/14 1559 BT 016/15	04790SDA318	Componente afetado: Insuflador do Airbag Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.003890/2014-98
2014	 Civic modelo 2012 a 2015	CR D022/14 1556 CR G006/14 1560 BT 015/15	04770TR2305	Componente afetado: Insuflador do Airbag Motorista Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.003890/2014-98
	 CR-V modelo 2012		04770T0A305		
2014	 Civic modelo 2001 a 2003	BT 016/15 CR 059/15 CR 054/16	04790S5A405	Componente afetado: Insuflador do Airbag Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.002787/2014-21
	 CR-V modelo 2002 a 2003		04790S9A405		
2013	 Fit modelo 2004 a 2008	CR D034/13 1469 BT L007/13 1468 CR G012/13 1470	06358SAA405 <i>Se necessário troca da fiação: 32751SAAM**</i>	Componente afetado: Interruptor do Comando dos Vidros Elétricos <i>Possibilidade de infiltração do líquido na parte interna do interruptor, podendo ocasionar curto-circuito e, em casos mais extremos, incêndio.</i>	08012.004207/2013-59
2013	 Civic modelo 2006	CR D024/13 1429 BT F001/13 1428	01469S5DA10	Componente afetado: Servo Freio <i>Possibilidade de apresentar ruído anormal no componente e limitar a ampliação da força que o motorista exerce no pedal do freio, reduzindo a assistência de frenagem.</i>	08012.002632/2013-11
2013	 Civic modelo 2001 a 2003	BT 016/15 CR 059/15 CR 054/16	04790S5A405	Componente afetado: Insuflador do Airbag Passageiro Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.	08012.001592/2013-82
	 CR-V modelo 2002		04790S9A405		
2013	 Accord modelo 2004 a 2006	CR D006/13 1376 CR D007/13 1378 BT D001/13 1377	06530SDB306	Componente afetado: Mangueira da Direção Hidráulica <i>Possibilidade de deteriorar-se devido à exposição prolongada ao calor do motor, podendo causar vazamento de fluido e princípio de incêndio.</i>	08012.000993/2013-15
2012	 CR-V modelo 2012	CR D014/12 1306 CR D007/12 1274 BT C003/12 1309	Trava da porta: 06720T0A306 Maçanetas: 06721T0A305ZB* ou 06721T0A305ZA* *verificar cor	Componente afetado: Trava das Portas <i>Possibilidade de abertura involuntária das portas.</i>	08012.007567/2012-21
2012	 CR-V modelo 2002 a 2004	BT L002/12 1270	06322SAA305 ou 06323SAA307 *verificar o BT	Componente afetado: Interruptor dos Faróis <i>Possibilidade de não acendimento ou ainda o apagamento involuntário da luz baixa dos faróis em consequência de um curto-circuito no conector.</i>	08012.002169/2012-19
2011	 CR-V modelo 2006	BT L001/11 1203	06357S9A306	Componente afetado: Interruptor do Comando dos Vidros Elétricos <i>Possibilidade de infiltração de produtos químicos utilizados durante a limpeza do veículo, acarretando na impossibilidade de abertura e/ou fechamento dos vidros.</i>	08012.009026/2011-57
2011	 Accord modelo 2005	BT L001/11 1191	* Atualização de Software	Componente afetado: Rolamento do Eixo Secundário da Transmissão Automática <i>Possibilidade de quebra do rolamento, caso o condutor faça repetidamente a mudança entre as posições R e D com a rotação do motor elevada e com as rodas do veículo em movimento.</i>	08012.008469/2011-21
2011	 New Civic modelo 2008 a 2011	BT M001/11 1181 BT M002/11 1192 CR P004/11 1199	06195RNA305	Componente afetado: Parafuso de Fixação Polia da Bomba D'Água <i>Possibilidade ocorrer o desprendimento/ruptura dos respectivos parafusos de fixação da polia.</i>	08012.007741/2011-55
2010	 Accord modelo 2003	CR C023/10 1082 BT L005/10 1104	06351SDA000	Componente afetado: Cilindro da Chave de Ignição <i>Possibilidade de remover a chave de ignição sem que a alavanca da transmissão esteja na posição P (Parking/Estacionamento).</i>	08012.008475/2010-05

Ano do Anúncio	Modelo	Circular e BT	Kit de Reparo	Descrição do Problema	Número do Protocolo da Campanha de Recall (Incluir na OS)
2010	 City modelo 2010 a 2011 New Fit modelo 2009 a 2011	BT E003/10 1108 CR G013/10 1109	06178TF0000	Componente afetado: Sensor do Acelerador <i>Possibilidade de haver a penetração de agentes externos para dentro do conjunto sensor do acelerador, podendo gerar uma certa dificuldade em se reduzir a rotação do motor.</i>	08012.011004/2010-76
2010	 Civic modelo 2001 a 2002	BT 016/15 CR 059/15 CR 054/16	04790S5A405	Componente afetado: Insuflador do Airbag Passageiro <i>Possibilidade de apresentar expansão com intensidade acima do previsto em projeto.</i>	08012.007420/2010-70
2008	 Fit modelo 2008	BT E001/08 878 BT E002/08 880	16900SNZM51	Componente afetado: Filtro de Combustível <i>Possibilidade de apresentar vazamento e, em casos extremos, poderá ocasionar a interrupção do funcionamento do motor</i>	08012.008537/2008-56
	 New Civic modelo 2008				
2007	 Accord modelo 2005	BT L001/07 773	39794SDA305	Componente afetado: Relê da Bomba de Combustível <i>Possibilidade de falha no relê da bomba de combustível, podendo interferir no funcionamento do motor vindo ocasionar a parada do mesmo.</i>	08012.002329/2007-62
2004	 Civic modelo 1999	BT L003/04 629	35130S04305	Componente afetado: Interruptor de Ignição <i>Possibilidade dos contatos elétricos apresentar desgaste prematuro nas regiões de contato, causando a parada repentina do motor.</i>	08012.003106/2004-70
2004	 Civic modelo 2001 e 2002	BT L001/04 624	35012S5A307	Componente afetado: Interruptor dos Faróis <i>Possibilidade de aumento da temperatura da conexão do interruptor dos faróis e derretimento do plástico que envolve os terminais.</i>	08012.002737/2004-71
2003	 Fit modelo 2004	BT F001/03 591	Com ABS: 46377SAAG52 Sem ABS: 46360SAEP00	Componente afetado: Tubulação do Sistema de Freio <i>Possibilidade do tudo de freio dianteiro esquerdo interferir com o parafuso da carcaça da transmissão automática CVT.</i>	08012.007133/2003-31
2002	 Odyssey modelo 1997	BT L003/02 525 BT L004/02 531 CR C008/02 524 CR G006/02 529	35130SX0406	Componente afetado: Interruptor de Ignição <i>Possibilidade dos contatos elétricos apresentar desgaste prematuro nas regiões de contato, causando a parada repentina do motor.</i>	08012.005301/2002-72
	 Accord 1998 a 1999		35130S84305		